INFO'RAPID	
B1HW0123Q0 : Version 2 den 13/10/2011	Annullerar och ersätter dokumentet från den 10/11/2010
FÖR : C5 II OCH BVM6 OCH DIESEL TURBO DW12BTED4 FAP	
KUNDKLAGOMÅL :	**FARTHÅLLAREN KOPPLAS UR - IBLAND I SAMBAND MED DÅLIG EFFEKT**
OMSTÄNDIGHETER NÄR FELET UPPTRÄDER :	

1. ORIGINAL

Motorstyrdatorns programvara.
Turbons magnetventiler.

2. VERKSTADSÅTGÄRD

Avläsning av felkoderna.
Nedladdning i motorstyrdator.
Byte av turbons magnetventiler (Vid behov).

2.1. Nödvändiga delar

2 Turbons magnetventiler (Reservdelsnr 1618.X2).

2.2. Avläsning av felkoderna

Gör en avläsning av felkoderna :

- Vid felkod P0299: Använd denna information
- Om felkod P0299 saknas: Använd inte denna information

2.3. Nedladdning

VARNING : Diagnosinstrumentet ska vara fjärruppdaterat med den senaste versionen som finns på fjärruppdateringsservern


Ladda ned den senaste programvaran som finns på eftermarknadsservern till motorstyrdatorn.
Programvarans referensnummer efter nedladdningen.

Motor DW12BTED4 - Partikelfilter					
RD-nummer	Leverantör	System	Applikation	Version	Programvaruutgåva
9666273080	03	3B	01	01	604

Gör en provkörning med bilen :

- Om problemet har lösts : Lämna fordonet till kunden : Vidta inte denna åtgärd
- Om problemet kvarstår : Vidta denna åtgärd

2.4. Åtgärd

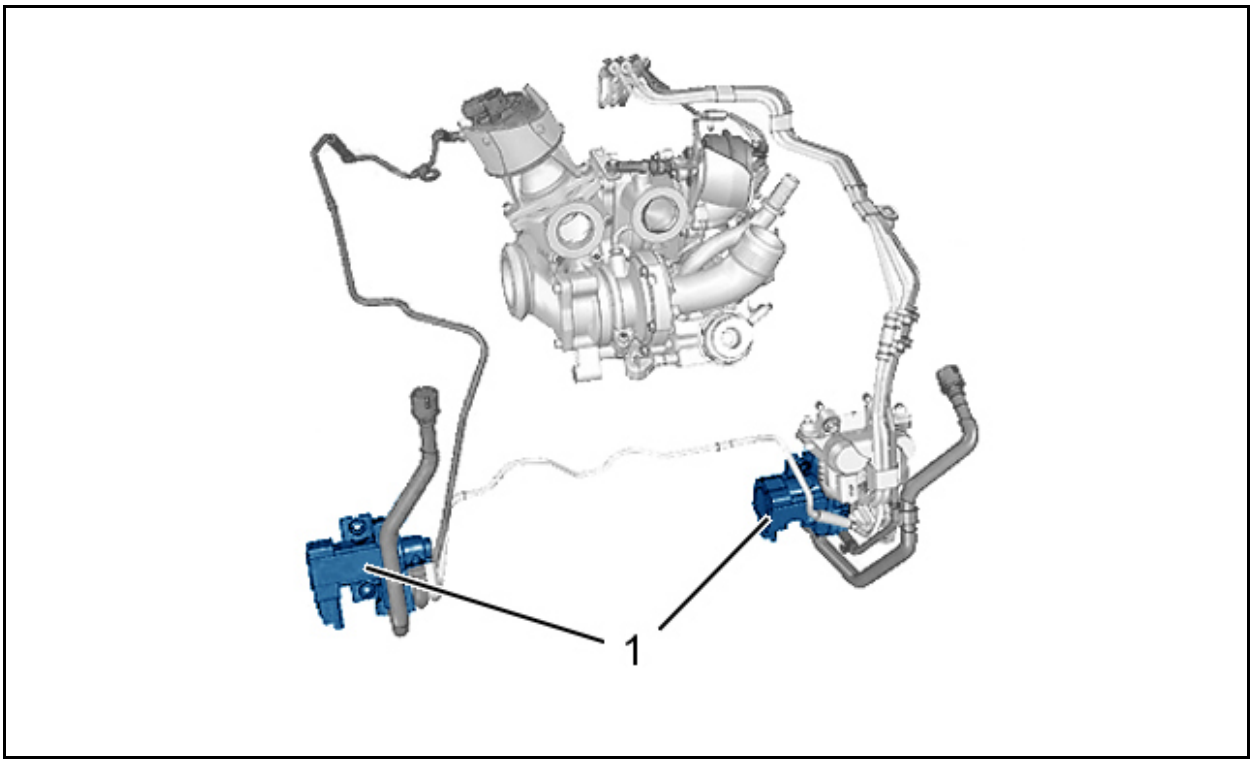

Figur : B1HU02CD

Byte av turbons magnetventiler (1).

2.5. Tidsåtgång för åtgärd

Avläsning av felkoderna + Nedladdning av mjukvara till motorstyrdator + Provkörning :

- Faktureringstid : 1,00H
- OP-nummer : 9R09 RP00

Avläsning av felkoderna + Nedladdning av mjukvara till motorstyrdator + Provkörning + Byte av turbons magnetventiler :

- Faktureringstid : 1,70H
- OP-nummer : 9R16 RP00

OBS! : Skicka en felrapport (CRI) för alla fall som kvarstår efter tillämpning av denna information