Technical Service Bulletin (TSB) - VF7RE4HTH76815393	
B1HW0197Q0 : Version 0 den 24/10/2014	
FÖR : C5 II OCH DIESEL TURBO DW12BTED4 FAP	
KUNDKLAGOMÅL :	**DÅLIG MOTOREFFEKT OCH MOTORDIAGNOSLAMPAN TÄNDS - VID FELKOD P0234**
OMSTÄNDIGHETER NÄR FELET UPPTRÄDER :	**UNDER FÄRD**

1. ORIGINAL

Magnetventil för reglering av turbotryck.

2. VERKSTADSÅTGÄRD

Avläsning av felkoder.
Byte av magnetventilen som reglerar trycket i turbokompressorn.

2.1. Nödvändiga delar

1 Magnetventil för reglering av turbotryck (RD-nr 1618 X2) (Vid behov).


2.2. Avläsning av felkoder

Gör en avläsning av felkoderna :

- Vid förekomst av felkod P0234 : Använd detta dokument
- Om det finns andra felkoder : Använd inte detta dokument

OBS! : Felkoden kan åtföljas av andra felkoder

2.3. Åtgärd

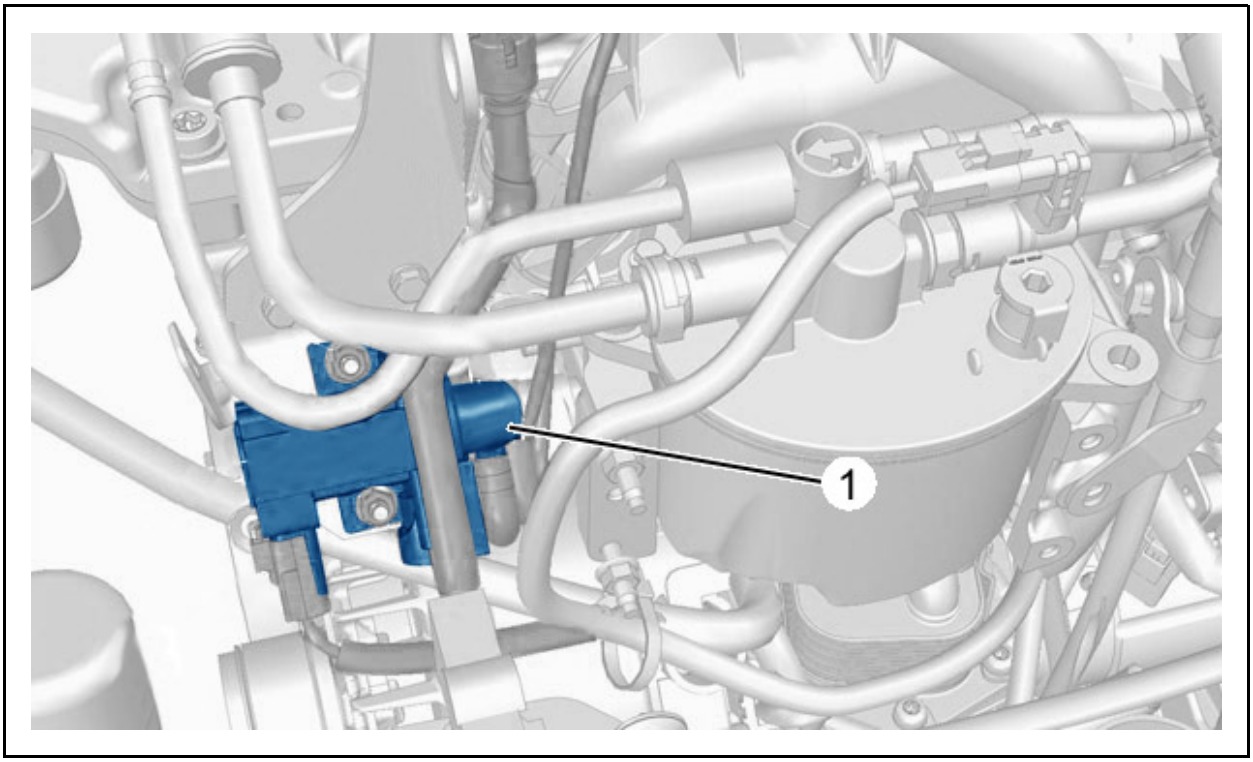

Figur : B1HU04RD

Byt magnetventilen för reglering av turbotryck (1).

2.4. Tidsåtgång för åtgärd

C5 II OCH DIESEL TURBO DW12BTED4 FAP

Faktureringstid : 0,50H.

OP-nummer : 9R04 RP00.

OBS! : Skicka en felrapport (CRI) för alla fel som återkommer efter att denna information tillämpats